



ÍNDICE

SECCIÓN B

BUJES INTERCAMBIABLES

PRODUCTO	PÁGINA
ÍNDICE	B-1
BUJES QD	
INSTALACIÓN Y DESMONTAJE	B-2
BUJES DE ACERO	B-3
BUJES ESTÁNDAR	B-4
BUJES QD CORTOS	B-5
MAZAS PARA SOLDAR QD	B-6
BUJES TAPER	
INSTALACIÓN Y DESMONTAJE	B-7
DIMENSIONES 1008 — 3030	B-8
DIMENSIONES 3535 — 5050	B-9
DIMENSIONES 4030 — 5040	B-9
DIMENSIONES 6050 — 120100	B-10
MAZAS PARA SOLDAR PARA BUJE TAPER	B-11
BUJES MÉTRICOS Y RECALIBRABLES	B-12
BUJES MST®	
INSTALACIÓN Y DESMONTAJE	B-13
ESPECIFICACIONES	B-14
MAZAS PARA SOLDAR MST®	B-15
BUJES QD Y MST® CON RODAMIENTO	B-16

Bujes QD Instalación y Desmontaje





PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Martin - PARA BUJES QD

IMPORTANTE – ASEGÚRESE QUE LA SUPERFICIE CÓNICA DEL BUJE Y LA SUPERFICIE INTERIOR DE LAS POLEAS O DE LOS SPROCKETS ESTÉN SECAS Y SIN SUBSTANCIAS EXTRAÑAS COMO PINTURA GRASA O SUCIEDAD.

MONTAJE ESTÁNDAR PARA POLEAS QD Y SPROCKETS

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que la superficie cónica del buje y la superficie interior del sprocket o polea estén limpias sin lubricante antiaferrante.
2. Deslice el buje QD con el lado de la brida hacia delante. Coloque la cuña.
3. Posicione el buje QD en el eje. Ponga el opresor y apriete suavemente utilizando únicamente llaves Allen. Recuerde, no apriete demasiado.
4. Deslice la polea o el sprocket con la parte ancha de la conicidad por delante, alineando los barrenos de la polea o del sprocket con los barrenos de la brida del buje. Coloque los tornillos y las rondanas.
5. Nota: Al instalar los bujes del M al S coloque la maza de la pieza de tal manera que los dos barrenos extras queden localizados lo más lejos posible del corte del buje.
6. Apriete los tornillos alternada y uniformemente hasta llegar al torque indicado en la Tabla de Torques impresa en la hoja de instrucciones anexa. No utilice extensiones en las llaves de tuercas. Debe haber una separación entre la cara de la polea o la maza del sprocket y la brida del buje para asegurar una sujeción satisfactoria y un montaje adecuado.

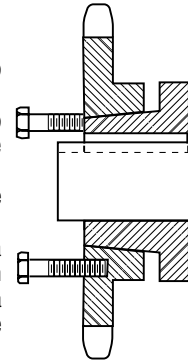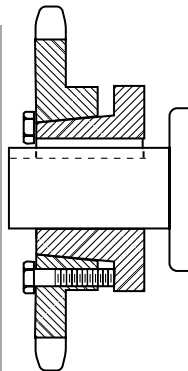

DESMONTAJE

1. Quite los tornillos y colóquelos en los barrenos roscados de la polea o del sprocket. Atorníllelos contra la brida del buje QD para romper la sujeción.
2. Afloje el opresor y deslice el buje QD fuera del eje.




PRECAUCIÓN: ESTA SEPARACIÓN NO DEBE SER CERRADA.

ADVERTENCIA: Debido al riesgo de accidentes en personas o en equipos, ocasionados por el uso inadecuado de este producto, es importante que se sigan correctamente los procedimientos: Los productos deben usarse de acuerdo con la información de ingeniería especificada en este catálogo. Se deben observar al pie de la letra los procedimientos adecuados de instalación, mantenimiento y operación. Las instrucciones arriba indicadas deben seguirse fielmente. Se deben hacer las inspecciones necesarias para tener la certeza de que el funcionamiento de estas partes sea seguro bajo las condiciones de operación dadas. Todos los productos de Transmisión de Potencia son peligrosos y deben tener guardas de protección de acuerdo a lo establecido en las regulaciones, los reglamentos y normas de seguridad. (Refiérase a la Norma ANSI B15.1.)



INSTALACIÓN REVERSA

ÚNICAMENTE PARA POLEAS Y SPROCKETS QUE USEN BUJES JA, SH, SD, SDS, SK, SF, E, F y J.

Estos bujes al igual que los sprockets y las poleas que los usan, tienen seis barrenos (tres sin cuerda y tres con cuerda) para que los tornillos de extracción puedan insertarse por cualquier lado. Esto permite variaciones en el montaje para adecuarse a cualquier instalación.

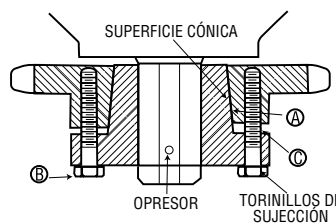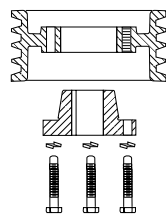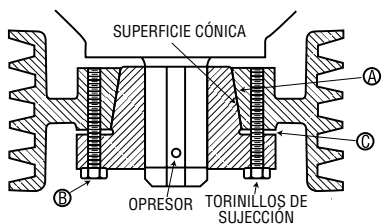

1. Asegúrese de que la superficie cónica del buje y la superficie interior del sprocket o polea estén limpias y sin lubricante antiaferrante.
2. Coloque la polea o el sprocket con los tornillos insertados (pero no apretados) en los barrenos sin cuerda de la brida del buje, dentro de los barrenos con cuerda de la polea, sprocket o cualquier otra pieza QD Martin.
3. Con la cuña insertada en el cuñero del eje, deslice el ensamble a su posición aproximada en el eje dejando el extremo bridado del buje separado del rodamiento.
4. Posicione el buje QD en el eje. Ponga el opresor y apriete suavemente utilizando únicamente llaves Allen. Recuerde, no apriete demasiado.
5. Apriete los tornillos alternada y uniformemente hasta llegar al torque indicado en la Tabla de Torques aquí mostrada. No utilice extensiones en las llaves de tuercas. Debe haber un claro entre la cara de la polea o la maza del sprocket y la brida del buje para asegurar una sujeción satisfactoria y un montaje adecuado. **PRECAUCIÓN: ESTE CLARO NO DEBE SER CERRADO.**

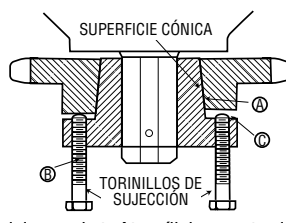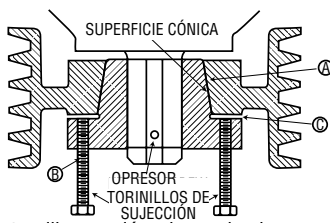

1. Quite los tornillos y colóquelos en los barrenos roscados de la polea o del sprocket. Atorníllelos contra la brida del buje QD para romper la sujeción.
2. Afloje el opresor y deslice el buje QD fuera del eje.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA: EL USO DE LUBRICANTE ANTIAFERRANTE EN LAS SUPERFICIES CÓNICAS O TUERCAS AL ENSAMBLAR PUEDE OCASIONAR DAÑOS EN BARRENOS Y SPROCKETS. ESTO ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

TABLA DE TORQUES


Tamaño de Bujes QD	Tamaño de Tornillo	Torque lb-pulg
JA	10 – 24	60
SH, SDS, SD	.25 – 20	108
SK	.3125 – 18	180
SF	.375 – 16	360
E	.5 – 13	720
F	.5625 – 12	900
J	.625 – 11	1620
M	.75 – 10	2700
N	.875 – 9	3600
P	1 – 8	5400
W	1.125 – 7	7200
S	1.250 – 7	9000



Bujes QD de Acero

★F = Longitud de la Sección Cónica

★★G = Espacio Entre el Bujete y la Maza

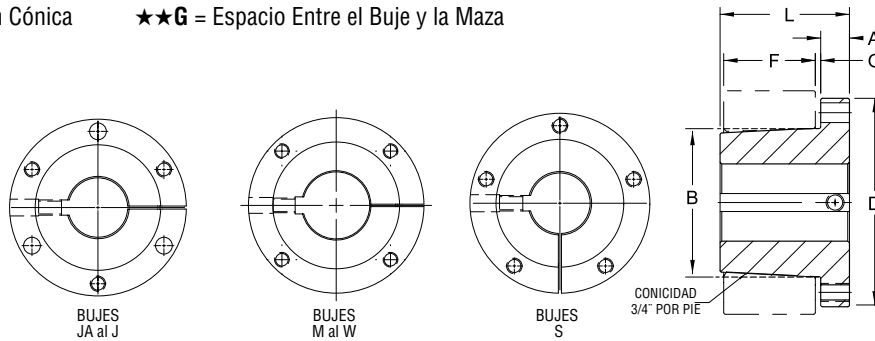

Buje	Dimensiones (Pulgadas)								Tornillos Requeridos	Barrenos Pilotos			Peso Promedio (Aprox.)
	A	B	D	E	★F	★★G	L	Círculo de Barrenos		Mínimo	Máximo		
											Cuñero Estándar	Cuñero Plano	
SF-STL	.563	3.125	4.625	1.5	1.25	.125	2.063	3.875	3.375 × 2	.5	2.313	2.813	3.0
E-STL	.75	3.834	6	1.875	1.625	.125	2.625	5	3.5 × 2.75	.875	2.875	3.5	10.0
F-STL	.813	4.437	6.625	2.813	2.5	.188	3.625	5.625	3.563 × 3.625	1	3.313	4	11.5
J-STL	1	5.148	7.25	3.5	3.188	.188	4.5	6.25	3.625 × 4.5	1.438	3.75	4.5	18.0
M-STL	1.25	6.5	9	5.5	5.188	.188	6.75	7.875	4.75 × 6.75	2	4.75	5.5	37.0
N-STL	1.5	7	10	6.625	6.25	.438	8.125	8.5	4.875 × 8.5	2.5	5.125	5.875	57.0

Buje	Barrenos	Cuñero
SF-STL	2.375 – 2.563	.625 × .188
	2.625 – 2.75	.625 × .063
	2.813 – 2.875	.75 × .063
	2.938	.75 × .031
	.875 – 2.875	STD.
E-STL	2.938 – 3.25	.75 × .125
	3.313 – 3.5	.875 × .063
F-STL	1 – 3.313	STD.
	3.375 – 3.75	.875 × .188
	3.875 – 3.938	1 × .125
	4	NONE
J-STL	3.438 – 3.75	STD.
	3.813 – 4.5	1 × .125
	2 – 4.75	STD.
M-STL	4.813 – 5.5	1.25 × .25
	2.5 – 5.125	STD.
N-STL	5.188 – 5.5	1.25 × .25
	5.563 – 5.875	1.5 × .25

Dimensión Cuña Plana — Estándar			
Cuñero	Cuña	Cuñero	Cuña
.25 × .031	.25 × .156	.75 × .125	.75 × .5
.25 × .063	.25 × .188	.875 × .063	.875 × .5
.375 × .031	.375 × .219	.875 × .188	.875 × .625
.375 × .063	.375 × .25	1 × .125	1 × .625
.375 × .125	.375 × .313	1.25 × .25	1.25 × .875
.5 × .031	.5 × .281	1.5 × .125	1.5 × .875
.5 × .063	.5 × .313	1.5 × .25	1.5 × 1
.5 × .125	.5 × .375	1.75 × .125	1.75 × .75
.625 × .063	.625 × .375	1.75 × .25	1.75 × .875
.75 × .063	.75 × .438	2 × .25	2 × 1

Dimensión Cuña Plana — Acero			
Cuñero	Cuña	Cuñero	Cuña
.25 × .031	.25 × .156	.75 × .063	.75 × .438
.25 × .063	.25 × .188	.75 × .125	.75 × .5
.375 × .031	.375 × .219	.875 × .063	.875 × .5
.375 × .063	.375 × .25	.875 × .188	.875 × .625
.375 × .125	.375 × .313	1 × .125	1 × .625
.5 × .031	.5 × .094	1.25 × .25	1.25 × .875
.5 × .063	.5 × .313	1.5 × .25	1.5 × 1
.5 × .125	.5 × .375	1.75 × .125	1.75 × .75
.625 × .063	.625 × .375	1.75 × .375	1.75 × 1
.625 × .188	.625 × .5	2 × .25	2 × 1

Dimensión de Cuñeros y Cuñas — Estándar		
Barrenos	Cuñero	Cuña
.875	.188 × .094	.188 × .188
.938 – 1.25	.25 × .125	.25 × .25
1.313 – 1.375	.313 × .156	.313 × .313
1.438 – 1.75	.375 × .188	.375 × .375
1.813 – 2.25	.5 × .25	.5 × .5
2.313 – 2.75	.625 × .313	.625 × .625
2.813 – 3.25	.75 × .375	.75 × .75
3.313 – 3.75	.875 × .438	.875 × .875
3.813 – 4.5	1 × .5	1 × 1
4.563 – 5.5	1.25 × .625	1.25 × 1.25
5.563 – 6.5	1.5 × .75	1.5 × 1.5
6.563 – 7.5	1.75 × .75	1.75 × 1.5
7.563 – 9	2 × .75	2.5 × 1.5
9.063 – 11	2.5 × .875	—
11.062 – 13	3 × 1	—

Buje	Barrenos Piloto sin Ranura
SH-STL	.5
SD-STL	.5
SK-STL	.5
SF-STL	1.938
E-STL	.875 – 1.938
F-STL	1 – 2.438 – 2.938
J-STL	1.438 – 2.938
M-STL	2 – 2.938
N-STL	2.438 – 4.938

Los Bujes QD de acero inoxidable están disponibles en varios tamaños.

BUJES

Bujes QD Estándar



Buje	Dimensiones (Pulgadas)								Tornillos Requeridos	Barrenos en Existencia			Tamaño de Opressor	Peso Promedio (Aprox.)
	A	B	D	E	F	G	L	Círculo de Barrenos		Mín.	Máximo			
	Cañero Estándar		Cañero Plano											
JA	.375	1.375	2	.688	.563	.125	1	1.665	3 - 10 x 1	.375	1	1.25	10 - 24	0.9
SH	.438	1.871	2.688	.875	.813	.125	1.25	2.25	3 - .25 x 1.375	.5	1.375	1.688	.25 - 20	1.0
SDS	.5	2.187	3.188	.875	.75	.125	1.375	2.688	3 - .25 x 1.375	.5	1.688	2	.25 - 20	1.0
SD	.5	2.187	3.188	.938	1.25	.125	1.813	2.688	3 - .25 x 1.875	.5	1.688	1.938	.25 - 20	1.5
SK	.563	2.812	3.775	1.375	1.25	.125	1.938	3.313	3 - .313 x 2	.5	2.125	2.5	.313 - 18	2.0
SF	.563	3.125	4.625	1.5	1.25	.125	2	3.875	3 - .375 x 2	.5	2.313	2.316	.313 - 18	3.0
E	.75	3.834	6	1.875	1.625	.125	2.625	5	3 - .5 x 2.75	.875	2.875	3.5	.375 - 16	10.0
F	.813	4.437	6.625	2.813	2.5	.188	3.625	5.625	3 - .563 x 3.625	1	3.313	3.938	.5 - 13	11.5
J	1	5.148	7.25	3.5	3.188	.188	4.5	6.25	3 - .625 x 4.5	1.438	3.75	4.5	.625 - 11	18.0
M	1.25	6.5	9	5.5	5.188	.188	6.75	7.875	4 - .75 x 6.75	1.938	4.75	5.5	.75 - 10	37.0
N	1.5	7	10.25	6.625	6.25	.25	8.125	8.5	4 - .875 x 8.5	2.438	5.125	6	.75 - 10	57.0
P	1.75	8.25	11.75	7.625	7.25	.25	9.375	10	4 - 1 x 9.5	2.938	5.938	7	.875 - 9	120.0
W	2	10.437	15	9.375	9	.25	11.375	12.75	4 - 1.125 x 11.5	4	7.5	8.5	1 - 8	250.0
S	3.25	12.125	17.75	12.5	-	.375	15.75	15	5 - 1.25 x 15.5	6	8.25	10	1.25 - 7	400.0

BUJES


Barreno en Pulgadas

Buje	Barrenos	Cañero
JA	.375 - .438	SIN CAÑERO
	.5 - 1	ESTÁNDAR
	1.063 - 1.125	.25 - .063
	1.188	.25 - .063
	1.25	SIN CAÑERO
SH	.5 - 1.375	ESTÁNDAR
	1.438 - 1.5	.375 x .063
	1.563 - 1.625	.375 x .063
	1.688	SIN CAÑERO
SDS	.5 - 1.688	ESTÁNDAR.
	1.75	.375 x .125
	1.813	.5 x .125
	1.875 - 1.938	.5 x .063
	2	SIN CAÑERO
SD	.5 - 1.688	ESTÁNDAR.
	1.75	.375 x .125
	1.813	.5 x .125
	1.875	.5 x .063
	1.938	.5 x .063
2	SIN CAÑERO	
SK	.5 - 2.125	ESTÁNDAR.
	2.188 - 2.25	.5 x .125
	2.313 - 2.5	.625 x .063
	2.563 - 2.625	SIN CAÑERO
	SF	.5 - 2.25
2.313 - 2.5		.625 x .188
2.563 - 2.75		.625 x .063
2.813 - 2.875		.75 x .063
2.938		.75 x .031
E	.875 - 2.875	ESTÁNDAR.
	2.938 - 3.25	.75 x .125
	3.313	.875 x .125
	3.375 - 3.5	.875 x .063
F	1 - 3.313	ESTÁNDAR.
	3.375 - 3.75	.875 x .188
	3.875 - 3.938	1 x .125
	4	NINGUNO
J	1.25 - 3.75	ESTÁNDAR.
	3.813 - 4.5	1 x .125
M	2 - 4.75	ESTÁNDAR.
	4.813 - 5.5	1.25 x .25
N	2.438 - 5	ESTÁNDAR.
	5.125 - 5.5	1.25 x .25
	5.563 - 6	1.5 x .25
P	2.938 - 5.938	ESTÁNDAR.
	6 - 6.5	1.5 x .25
	6.563 - 7	1.75 x .125
W	4 - 7.5	ESTÁNDAR.
	7.563 - 8.5	2 x .25

Para los cañeros no estándar se suministran las cañas.

Barreno Milimétrico

Buje	Barrenos MM	Cuña ★ w x t
SH	24, 25, 28, 30	8 x 7
	32, 35	10 x 8
SDS	24, 25, 28, 30	8 x 7
	32, 35, 38	10 x 8
	40, 42	12 x 8
SD	24, 25, 28, 30	8 x 7
	32, 35, 38	10 x 8
	40, 42	12 x 8
SK	24, 25, 28, 30	8 x 7
	32, 35, 38	10 x 8
	40, 42	12 x 8
	48, 50	14 x 9
	55	16 x 10
SF	28, 30	8 x 7
	32, 35, 38	10 x 8
	40, 42	12 x 8
	48, 50	14 x 9
	55	16 x 10
	60	18 x 11
E	35, 38	10 x 8
	40, 42	12 x 8
	48, 50	14 x 9
	55	16 x 10
	60, 65	18 x 11
	70, 75	20 x 12
F	48, 50	14 x 9
	55	16 x 10
	60, 65	18 x 11
	70, 75	20 x 12
	80, 85	22 x 14
J	90	25 x 14
	50	14 x 9
	55	16 x 10
	60, 65	18 x 11
	70, 75	20 x 12
M	80, 85	22 x 14
	90, 95	25 x 14
	100	28 x 16

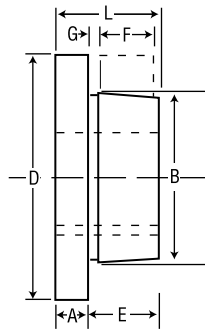


★ Importante - En el sistema métrico no se refiere a las dimensiones del cañero o de la caña como en el sistema inglés; la caña en el sistema métrico es rectangular y sus dimensiones tienen que ser dadas; en el sistema inglés la caña estándar es cuadrada.

Nota:
0.03937"=1mm
Ejemplo:
24 mm = 0.94488"


A ordenar:
SH 24 mm




Bujes QD Cortos

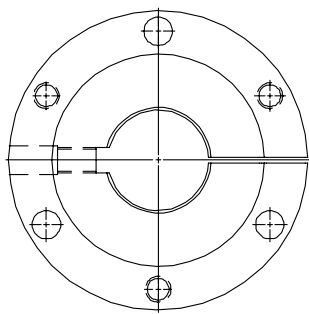

Bujes JS

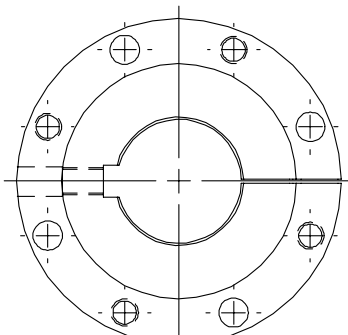

Bujes MS a WS

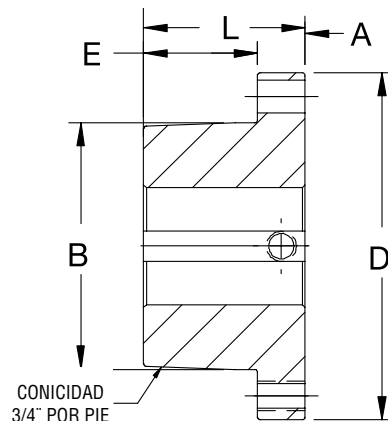

BUJES

Barreno en Pulgadas

Buje	Barrenos	Cuñero	Peso lbs (aprox)
JS	2.438	.625 x .313	19
	2.938	.75 x .375	17
	3.438	.875 x .438	15
	3.5	.875 x .438	15
	3.938	1 x .125	13
MS	4.438	1 x .125	10
	3.438	.875 x .438	38
	3.5	.875 x .438	37
	3.938	1 x .5	34
	4.438	1 x .5	30
	4.938	1.25 x .25	26
NS	5.438	1.25 x .25	21
	5.5	1.25 x .25	20
	3.938	1 x .5	54
	4.438	1 x .5	49
	4.938	1.25 x .625	43
	5.438	1.25 x .25	38
PS	5.5	1.25 x .25	37
	5.938	1.5 x .25	31
	6	1.5 x .25	30
	4.938	1.25 x .625	76
	5.438	1.25 x .625	70
	5.938	1.5 x .75	62
WS	6	1.5 x .25	62
	6.438	1.5 x .25	55
	6.5	1.5 x .25	54
	6.938	1.75 x .125	47
	7	1.75 x .125	45
	5.438	1.25 x .625	154
WS	515/16	1.5 x .75	145
	6	1.5 x .75	144
	6.438	1.5 x .75	136
	6.5	1.5 x .75	135
	6.938	1.75 x .75	126
	7	1.75 x .75	125
	7.5	1.75 x .75	114
	7.938	2 x .25	106
	8	2 x .25	105
	8.438	2 x .25	94
8.5	2 x .25	93	



Los bujes QD cortos de Martin son adecuados para usarse en transportadores de banda en donde las mazas cortas de las poleas del transportador requieren este tipo de buje QD.

Dimensiones



Buje	Dimensiones (Pulgadas)						Tornillos Requeridos	Tamaño de Opresores
	A	B	D	E	L	Círculo de Barrenos		
JS	1	5.148	7.25	2.38	3.38	6.25	.625 x 2.5 (3)	.625
MS	1.19	6.5	9	3.62	4.81	7.88	.75 x 3 (4)	.75
NS	1.5	70	10	4.5	6	8.5	.875 x 3.5 (4)	.75
PS	1.5	8.25	11.75	5	6.5	10	1 x 4 (4)	.875
WS	1.75	10.437	15	5.5	7.25	12.75	1.125 x 5 (4)	1

Mazas para Soldar QD



MAZA PARA SOLDAR TIPO QD

Las mazas QD para soldar de Martin son adecuadas para diversas aplicaciones entre ellas el soldarse a sprockets de acero.
Las mazas para soldar están fabricadas en acero, con los barrenos y la conicidad de los bujes QD.

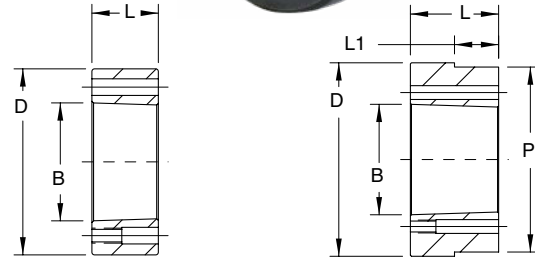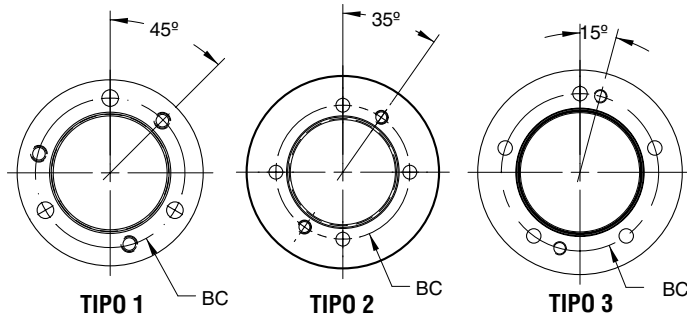


BUJES

Número de Catálogo	Dimensiones — Pulgadas						Tipo de Barreno	Peso (lbs)	Montaje
	D ★	L	B (nom)	P	L ₁	BC			
JA-A	2.25	.563	1.37	—	—	1-21/32	1	0.4	Estándar o Reverso
SH-A	3	.813	1.87	—	—	2.25	1	1.0	
SDS-A	3.5	.75	2.18	—	—	2.688	1	1.2	
SK-A	4.375	1.25	2.81	—	—	3.313	1	3.0	
SF-A	5	1.25	3.12	—	—	3.875	1	4.0	
E-A	6.25	1.625	3.83	—	—	5	1	9.0	
F-A	7	2.5	4.44	—	—	5.625	1	16.0	Únicamente Estándar
J-A	7.75	3.188	5.14	—	—	6.25	1	22.5	
M-A	9.5	5.188	6.49	9.25	3.563	7.875	2	50.0	
N-A	10.5	6.25	6.99	10.25	4.5	8.5	2	75.0	
P-A	13	7.25	8.24	—	—	10	2	155.0	
W-A	15.5	9	10.43	—	—	12.75	2	300.0	
S-A	19.5	12	12.12	18.75	7.5	15	3	558.0	

★ Tolerancia de la Dimensión "D" o dimensión "P" cuando aplique. JA-A hasta J-A = (+.000-.002). M-A hasta S-A = (+.000-.003).

Mazas para Soldar QD Cortas

Las mazas para soldar Martin QD cortas están diseñadas para ser utilizadas en transportadores.

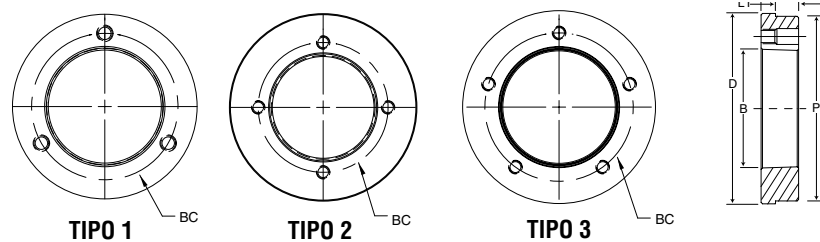


Número de Catálogo	Dimensiones — Pulgadas						Tipo de Barreno	Peso (lbs)	Montaje
	D ★	L	B (nom)	P	L ₁	BC			
SFS-A	5	1	3.12	4.75	.563	3.875	1	3.0	Montaje reverso únicamente
ES-A	6.25	1.125	3.83	6	.625	5	1	5.5	
FS-A	7	1.25	4.44	6.75	1.063	5.625	1	7.4	
JS-A	8.25	1.625	5.14	8	1	6.25	1	13.8	
MS-A	9.5	2.375	6.49	9.25	1.625	7.875	2	22.9	
NS-A	10.25	2.375	6.99	10	1.563	8.5	2	26.8	
PS-A	12.25	2.875	8.24	12	2	10	2	47.9	
WS-A	15.25	3.375	10.43	14.875	2.438	12.75	2	84.2	
SS-A	17.5	3.875	12.12	17	2.75	15	3	121.8	

★ Tolerancia de la Dimensión "P". SFS-A hasta MS-A = (+.000-.004). NS-A hasta PS-A = (+.000-.005). WS-A hasta SS-A = (+.000-.006).




Bujes Taper


NOTA IMPORTANTE: Para que los bujes Martin operen satisfactoriamente siga cuidadosamente estas instrucciones.

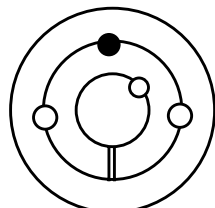


1008 al 3030

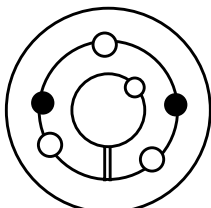

3535 al 6050

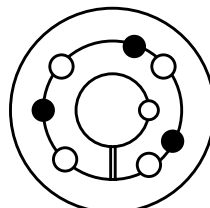

7060 al 10085

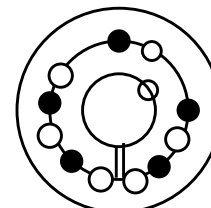

102100

INSTALACIÓN

1. Quite todo el aceite, pintura y suciedad del eje, del interior y exterior del buje y de los componentes (del sprocket, la polea, etc.)
2. Inserte el buje en la pieza de tal forma que los medios barrenos formen barrenos completos (cada barreno completo tendrá cuerda sólo de un lado)
3. Coloque los opresores o los tornillos en los barrenos con cuerda marcados así ○ en el diagrama. Deslice el ensamble en el eje.
4. Apriete alternada y uniformemente los opresores o los tornillos hasta llegar al torque indicado en la Tabla de Torques.
5. A partir del buje 3535 utilice un bloque de madera y un martillo para golpear el extremo grande del buje. El buje no deberá ser golpeado directamente.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que el torquímetro nos de la misma lectura antes y después del martilleo.
7. Rellene los barrenos vacíos con grasa.

DESMONTAJE

1. Quite los opresores o los tornillos.
2. Inserte los opresores en los barrenos marcados ● en el diagrama. Apriete los opresores alternadamente hasta que se afloje el buje.
3. Para reinstalar siga los siete pasos de instalación.

TABLA DE TORQUES		
No. de Buje	Opresores o Tornillos	Torque pulg/lb
1008, 1108	.25 – 20 Opresores	55
1210, 1215, 1310	.375 – 16 Opresores	175
1610, 1615	.375 – 16 Opresores	175
2012	.438 – 14 Opresores	280
2517, 2525	.5 – 13 Opresores	430
3020, 3030	.625 – 11 Opresores	800
3535	.5 – 13 Opresores	1000
4040	.625 – 11 Opresores	1700
4545	.75 – 10 Opresores	2450
5050	.875 – 9 Opresores	3100
6050, 7060, 8065	1.25 – 7 Opresores	7820
10085, 120100	1.5 – 6 Opresores	13700

Si se utilizan dos bujes en el mismo componente y eje, primero apriete completamente uno de los bujes antes de trabajar con el segundo buje.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA: EL USO DE LUBRICANTE ANTIAFERENTE EN LAS SUPERFICIES CÓNICAS O EN LAS CUERDAS DE LOS PERNOS DURANTE EL MONTAJE PUEDE DAÑAR LAS POLEAS Y LOS SPROCKETS. ESTO ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.



ADVERTENCIA: Debido al riesgo de accidentes en personas o en equipos, ocasionados por el uso inadecuado de este producto, es importante que se sigan correctamente los procedimientos. Los productos deben usarse de acuerdo con la información de ingeniería especificada en este catálogo. Se deben observar al pie de la letra los procedimientos adecuados de instalación, mantenimiento y operación. Las instrucciones arriba indicadas deben seguirse fielmente. Se deben hacer las inspecciones necesarias para tener la certeza de que el funcionamiento de estas partes sea seguro bajo las condiciones de operación dadas. Todos los productos de Transmisión de Potencia son peligrosos y deben tener guardas de protección de acuerdo a lo establecido en las regulaciones, los reglamentos y normas de seguridad. (Refiérase a la Norma ANSI B15.1.)

Bujes Taper Dimensiones



Bujes Taper No. 1008 al 3030

No. de Buje	Barreno	Peso lbs	Cuñero del Buje	Cuñero del Eje
1008	.5 a .563	.27	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	.21	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1	.16	.25 x .063 ▷	.25 x .125
1108	.5 a .563	.33	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	.27	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1	.22	.25 x .125	.25 x .125
	1.063 a 1.125	.17	.25 x .063 ▷	.25 x .125
1210	.5 a .563	.61	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	.55	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1.25	.49	.25 x .125	.25 x .125
1215	.5 a .563	.8	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	.7	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1.25	.6	.25 x .125	.25 x .125
1310	.5 a .563	.7	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	.7	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1.25	.6	.25 x .125	.25 x .125
	1.313 a 1.375	.6	.313 x .156	.313 x .156
1610	.5 a .563	.9	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	.8	.188 .094	.188 .094
	.938 a 1.25	.7	.25 x .125	.25 x .125
	1.313 a 1.375	.7	.313 x .156	.313 x .156
	1.438 a 1.5	.6	.375 x .188	.375 x .188
1.563 a 1.625	.5	.375 x .125 ▷	.375 x .188	
1615	.5 a .563	1.2	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	1.1	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1.25	1.0	.25 x .125	.25 x .125
	1.313 a 1.375	.8	.313 x .156	.313 x .156
	1.438 a 1.5	.7	.375 x .188	.375 x .188
1.563 a 1.625	.6	.375 x .125 ▷	.375 x .188	
2012	.5 a .563	1.7	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	1.6	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1.25	1.5	.25 x .125 ▷	.25 x .125
	1.313 a 1.375	1.4	.313 x .156	.313 x .156
	1.438 a 1.75	1.2	.375 x .188	.375 x .188
	1.813 a 1.875	1.0	.5 x .25	.5 x .25
1.938 a 2	1.0	.5 x .188 ▷	.5 x .25	
2517	.5 a .563	3.5	.125 x .063	.125 x .063
	.625 a .875	3.4	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1.25	3.3	.25 x .125	.25 x .125
	1.313 a 1.375	3.2	.313 x .156	.313 x .156
	1.438 a 1.75	3.0	.375 x .188	.375 x .188
	1.813 a 2.25	2.4	.5 x .25	.5 x .25
2.313 a 2.5	1.9	.625 x .188 ▷	.625 x .313	
2525	.75 a .875	4.9	.188 x .094	.188 x .094
	.938 a 1.25	4.7	.25 x .125	.25 x .125
	.938 a 1.375	4.5	.313 x .156	.313 x .156
	1.438 a 1.75	4.2	.375 x .188	.375 x .188
	1.813 a 2.25	3.3	.5 x .25	.5 x .25
2.313 a 2.5	2.5	.625 x .188 ▷	.625 x .313	
3020	.938 a 1.25	6.5	.25 x .125	.25 x .125
	1.313 a 1.375	6.3	.313 x .156	.313 x .156
	1.438 a 1.75	6.0	.375 x .188	.375 x .188
	1.813 a 2.25	5.3	.5 x .25	.5 x .25
	2.313 a 2.75	4.5	.625 x .313	.625 x .313
2.813 a 3	3.9	.75 x .25 ▷	.75 x .375	
3030	.938 a 1.25	9.2	.25 x .125	.25 x .125
	1.313 a 1.375	8.9	.313 x .156	.313 x .156
	1.438 a 1.75	8.6	.375 x .188	.375 x .188
	1.813 a 2.25	7.6	.5 x .25	.5 x .25
	2.313 a 2.75	6.2	.625 x .313	.625 x .313
2.813 a 3	5.0	.75 x .25 ▷	.75 x .375	

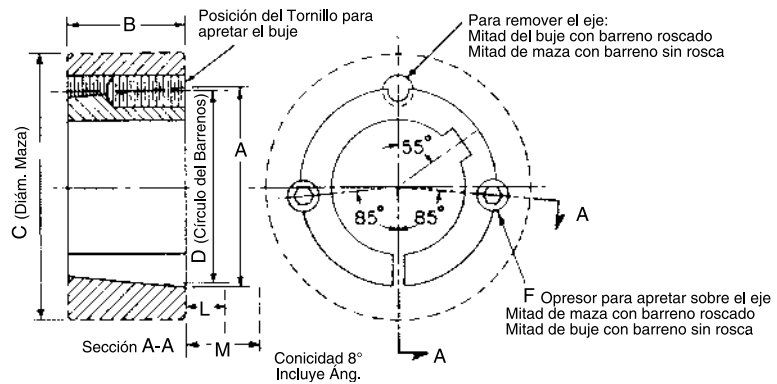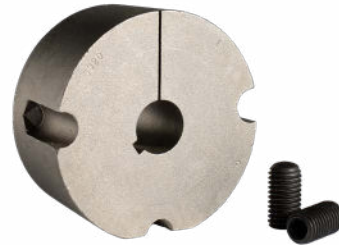

Dimensiones

No. de Buje	A	B	C Ø			D	F †	L ★		M ★★	
			Clase 20 Hierro Gris	Clase 30 Hierro Gris	Acero			Cuña Estándar Hex.	Cuña Corta ‡	Cuña Estándar Hex.	Cuña Corta ‡
1008	1.386	.875	2.375	2.188	1.938	1.328	.25 x .5	1.125	.625	1.25	.75
1108	1.511	.875	2.5	2.313	2.063	1.453	.25 x .5	1.125	.625	1.25	.75
1210	1.875	1	3.625	3.25	2.875	1.75	.375 x .625	1.375	.813	1.625	1.063
1215	1.875	1.5	3.125	2.875	2.625	1.75	.375 x .625	1.375	.813	1.625	1.063
1310	2	1	3.75	3.375	3	1.875	.375 x .625	1.375	.813	1.625	1.063
1610	2.25	1	4	3.625	3.25	2.125	.375 x .625	1.375	.813	1.625	1.063
1615	2.25	1.5	3.5	3.25	3	2.125	.375 x .625	1.375	.813	1.625	1.063
2012	2.75	1.25	4.75	4.375	3.875	2.625	.438 x .875	1.563	.938	2	1.375
2517	3.375	1.75	5.5	4.875	4.375	3.25	.5 x 1	1.625	1	2.25	1.625
2525	3.375	2.5	4.75	4.5	4.25	3.25	.5 x 1	1.625	1	2.25	1.625
3020	4.25	2	7	6.25	5.625	4	.625 x 1.25	1.813	1.188	2.688	2.063
3030	4.25	3	6.25	5.75	5.375	4	.625 x 1.25	1.813	1.188	2.688	2.063

Los Bujes no pueden ser barrenados a un diámetro mayor del que se especifica en la tabla.

Consulte a Martin para conocer las dimensiones detalladas de las mazas maquinadas.

▷ Para estos tamaños se suministra la cuña.

Ø Como referencia general: Algunas condiciones severas pueden necesitar mazas más grandes. Con un alma robusta, sólida y bien colocada se puede utilizar una maza más pequeña. El diámetro requerido en la maza depende de cada aplicación. Cuando consulte a Martin proporcione la información completa de la aplicación propuesta. Los diámetros de maza indicados están basados en 20,000 P.S.I. de Última Fuerza de Tensión para Hierro Gris clase 20, 30,000 P.S.I. de Última Fuerza de Tensión para Hierro Gris clase 30 y 50,000 P.S.I. de Última Fuerza de Tensión para el Acero.

† Se requieren 2 tornillos. Colóquelos en las posiciones indicadas para apretar el buje al eje. Para desmontar el buje del eje, quite los tornillos y coloque uno de ellos en el otro barreno. El precio del buje incluye los tornillos.

★ Espacio requerido para apretar el Buje. También es el espacio requerido para aflojar los tornillos y desmontar la maza con el extractor.

★★ Se requiere de espacio para aflojar el buje utilizando un tornillo como gato - no se necesita extractor.

‡ Los tornillos están cortados a la longitud mínima utilizable.



Bujes Taper Dimensiones

Bujes Taper No. 3535 a 5050

No. de Bujes	Barreno	Peso	Cuñero del Bujes	Cuñero del Eje	A	B	C Ø			D	F †	G	R
							Clase 20 Hierro gris	Clase 30 Hierro gris	Acero				
3535	1.188 a 1.25	14	.25 x .125	.25 x .125	5	3.5	7.75	7	6.5	4.83	.5 x 1.5	39°	▲
	1.313 a 1.375	14	.313 x .156	.313 x .156									
	1.438 a 1.75	13	.375 x .188	.375 x .188									
	1.813 a 2.25	12	.5 x .25	.5 x .25									
	2.313 a 2.75	11	.625 x .313	.625 x .313									
	2.813 a 3.25	9	.75 x .375	.75 x .375									
3.313 a 3.5	8	▼ .875 x .25	.875 x .438										
4040	1.438 a 1.75	22	.375 x .188	.375 x .188	5.75	4	9.5	8.5	7.75	5.54	.625 x 1.75	40°	▲
	1.813 a 2.25	21	.5 x .25	.5 x .25									
	2.313 a 2.75	19	.625 x .313	.625 x .313									
	2.813 a 3.25	17	.75 x .375	.75 x .375									
	3.313 a 3.625	15	.875 x .438	.875 x .438									
	3.688 a 3.75	14	▼ 1 x .25	.875 x .438									
	3.813 a 4	13	▼ 1 x .25	1 x .5									
4545	1.938 a 2.25	30	.5 x .25	.5 x .25	6.375	4.5	10.5	9.5	8.75	6.13	.75 x 2	40°	▲
	2.313 a 2.75	28	.625 x .313	.625 x .313									
	2.813 a 3.25	26	.75 x .375	.75 x .375									
	3.313 a 3.75	23	.875 x .438	.875 x .438									
	3.813 a 4.25	20	1 x .5	1 x .5									
	4.313 a 4.5	18	▼ 1 x .25	1 x .5									
5050	2.313 a 2.75	38	.625 x .313	.625 x .313	7	5	11.5	10.5	9.5	6.72	.875 x 2.25	37°	▲
	2.813 a 3.25	35	.75 x .375	.75 x .375									
	3.313 a 3.75	32	.875 x .438	.875 x .438									
	3.813 a 4.5	27	1 x .5	1 x .5									
	4.563 a 5	24	▼ 1.25 x .438	1.25 x .625									

BUJES

Bujes Taper Cortos No. 4030 to 5040

No. de Bujes	Barreno	Peso	Cuñero del Bujes	Cuñero del Eje	A	B	C Ø			D	F †	G	R
							Clase 20 Hierro gris	Clase 30 Hierro gris	Acero				
4030	1.438 a 1.75	24	.375 x .188	.375 x .188	5.75	3	9.5	8.5	7.75	5.54	.625 x 1.75	40°	▲
	1.813 a 2.25	21	.5 x .25	.5 x .25									
	2.313 a 2.75	20	.625 x .313	.625 x .313									
	2.813 a 3.25	18	.75 x .375	.75 x .375									
	3.313 a 3.688	15	.875 x .438	.875 x .25									
	3.75	13	▼ .875 x .25	.875 x .438									
	3.813	13	1 x .5	1 x .5									
3.875 a 4.438	13	1 x .25	1 x .5										
4535	1.938 a 2.25	31	.5 x .25	.5 x .25	6.375	3.5	10.5	9.5	8.75	6.13	.75 x 2	40°	▲
	2.313 a 2.75	29	.625 x .313	.625 x .313									
	2.813 a 3.25	25	.75 x .375	.75 x .375									
	3.313 a 3.688	23	.875 x .438	.875 x .438									
	3.813 a 4.25	20	1 x .5	1 x .5									
	4.375 a 4.5	17	▼ 1 x .25	1 x .5									
4.75 a 4.938	15	▼ 1.25 x .25	1.25 x .625										
5040	2.438 a 2.75	40	.625 x .313	.625 x .313	7	4	11.5	10.5	9.5	6.72	.875 x 2.25	37°	▲
	2.813 a 3.25	37	.75 x .375	.75 x .375									
	3.313 a 3.75	33	.875 x .438	.875 x .438									
	3.813 a 4.5	29	1 x .5	1 x .5									
	4.75 a 5	23	▼ 1.25 x .25	1.25 x .625									

Los bujes no pueden ser barrenados a un diámetro mayor del que se especifica en la tabla.




▼ Para estos tamaños se suministra la cuña.

Ø Como referencia general. Algunas condiciones severas pueden necesitar mazas más grandes. Con un alma robusta, sólida y bien colocada se puede utilizar una maza más pequeña. El diámetro requerido en la maza depende de cada aplicación. Cuando consulte a Martin proporcione la información completa del diseño propuesto. Los diámetros de maza indicados están basados en 20,000 P.S.I. de última fuerza de tensión para Hierro Gris clase 20, 30,000 P.S.I. de última fuerza de tensión para Hierro Gris clase 30 y 50,000 P.S.I. de última fuerza de tensión para el acero.

† Se requieren 3 tornillos. Colóquelos en las posiciones indicadas para apretar el buje al eje. Para desmontar el buje del eje, quite los tornillos y coloque dos de ellos en los otros dos barrenos. El precio del buje incluye los tornillos. Tome en cuenta la siguiente nota.

▲ Se debe dar suficiente espacio para apretar y aflojar los bujes. El ancho de la cabeza de los tornillos es el mismo que el diámetro de estos indicado en la columna F.

Bujes Taper Dimensiones

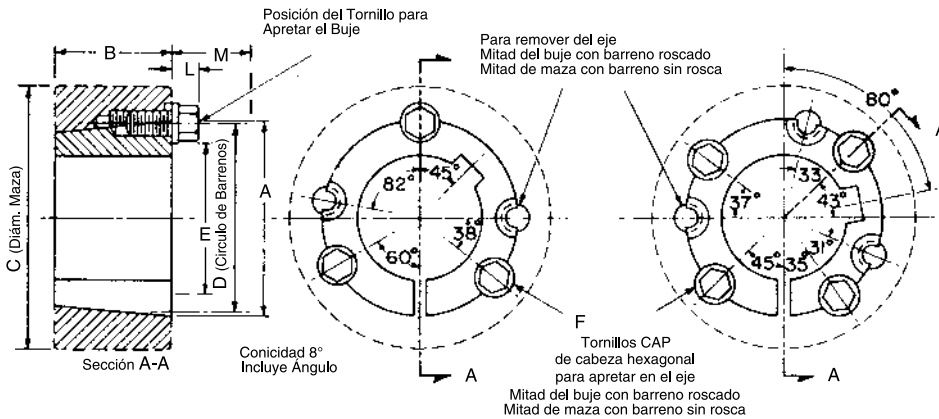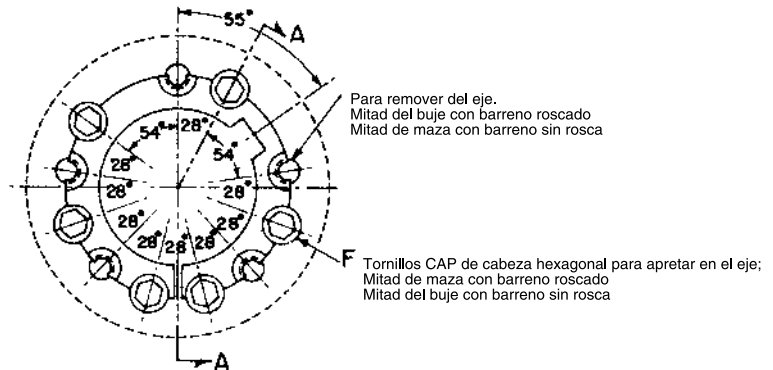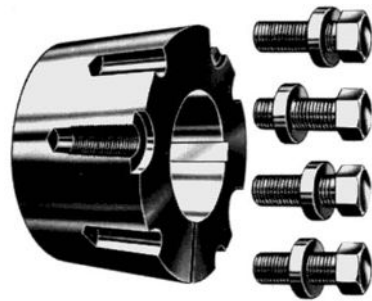

Bujes Taper No 6050 a 120100

No. de Buj	Barreno	Peso	Cuñero del Buj	Cuñero del Eje	A	B	C Ø			D	E	F †	L ★	M ★★
							Clase 20 Hierro gris	Clase 30 Hierro gris	Acero					
6050	3.813 a 4.5	60	1 x .5	1 x .5	9.25	5	17	15.5	13.5	9	6.75	1.25 x 3.5	1.625	4.375
	3.063 a 5.5	55	1.25 x .625	1.25 x .625										
	5.563 a 6	50	1.5 x .75	1.5 x .75										
7060	4.563 a 5.5	85	1.25 x .625	1.25 x .625	10.25	6	18.5	17	14.75	10	7.75	1.25 x 3.5	1.625	4.375
	5.563 a 6.5	75	1.5 x .75	1.5 x .75										
	6.563 a 7	65	1.75 x .75	1.75 x .75										
◇ 8065	5.063 a 5.5	120	1.25 x .625	1.25 x .625	11.25	6.5	19	17.5	15.5	11	8.75	1.25 x 3.5	1.625	4.375
	5.563 a 6.5	105	1.5 x .75	1.5 x .75										
	6.563 a 7.5	90	1.75 x .75	1.75 x .75										
◇ 10085	7.563 a 8	75	2 x .75	2 x .75	14.75	8.5	z23.5	22	19.5	14.5	11.75	1.5 x 4.25	2	5.375
	6.563 a 7.5	260	1.75 x .75	1.75 x .75										
	9.063 a 10	190	2.5 x .875	2.5 x .875										
◇ 120100	7.563 a 9	410	2 x .75	2 x .75	17.25	10	28	26	23	17	14.25	1.5 x 4.25	2	5.375
	9.063 a 11	360	2.5 x .875	2.5 x .875										
	11.063 a 12	290	3 x 1	3 x 1										

Los bujes no pueden ser barrenados a un diámetro mayor del que se especifica en la tabla.

Consulte a Martin para conocer las dimensiones de las mazas maquinadas.

Ø Como referencia general. Algunas condiciones severas pueden necesitar mazas más grandes. Se puede utilizar una maza más pequeña si tiene una alma robusta, Sólida y bien colocada. El diámetro requerido en la maza depende de cada aplicación. Cuando consulte a Martin proporcione la información completa de la aplicación pro-puesta. Los diámetros de maza indicados están basados en 20,000 P.S.I. de última fuerza de tensión para Hierro Gris clase 20, 30,000 P.S.I. de Última fuerza de tensión para Hierro Gris clase 30 y 50,000 P.S.I. de última fuerza de tensión para el acero.

† Se requieren 3 tornillos para el buje 6050; cuatro para el buje 7060 y hasta el 10085; seis para el buje 120100. Colóquelos en las posiciones indicadas para apretar el buje

al eje. Para desmontar el buje del eje, quite los tornillos y colóquelos en todos los barrenos, excepto en uno. El precio del buje incluye los tornillos.

- ★ Espacio requerido para apretar y aflojar los bujes y permitir el desmontaje usando un extractor.
- ★★ Espacio requerido para aflojar los bujes usando los tornillos como gato – no se necesita extractor.
- ◇ Disponibles sobre pedido.




Mazas para Soldar para Bujes Taper

Tipo S

Las Mazas para Soldar Tipo S para Bujes Taper de Martin son adecuadas para diversas aplicaciones, entre ellas el soldarse a sprockets de acero. El diámetro exterior de estas mazas ha sido reducido al mínimo. Esto puede hacerse debido a que las piezas a las que van a soldarse han sido reforzadas. En caso de que las partes a las que se vayan a soldar sean pequeñas consulte a Martin.

Las Mazas para Soldar Tipo S están fabricadas de acero. Tienen barrenos con y sin cuerda, barreno cónico para Buje Taper. Debido a su tamaño compacto y a la conveniencia y ventajas del Buje Taper son de gran utilidad para piezas que trabajan montadas en ejes.

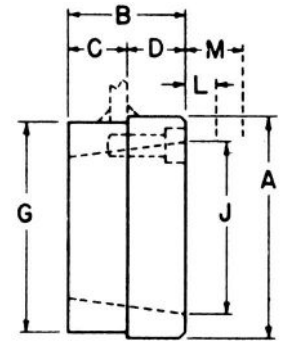


No. de Maza	Para usarse con Buje	Barreno Máx. del Buje	Peso Lb	A	B \diamond	C $\star\star$	D \blacksquare	G	J
S16-4	1610	1.625	.9	3	1	.275	.725	2.875 †	2.25
S16-6	1610	1.625	.9	3	1	.450	.550	2.875 †	2.25
S20-6	2012	2	1.8	3.563	1.25	.450	.800	3.438 †	2.75
S20-8	2012	2	1.4	3.563	1.25	.570	.680	3.438 †	2.75
S25-6	2517	2.5	2.6	4.25	1.75	.450	1.300	4.125 †	3.375
S25-8	2517	2.5	2.6	4.25	1.75	.565	1.185	4.125 †	3.375
S25-10	2517	2.5	2.5	4.25	1.75	.685	1.065	4.125 †	3.375
S25-16	2517	2.5	2.4	4.25	1.75	1.090	.660	4.125 †	3.375
S30-10	3020	3	4.3	5.25	2	.675	1.325	5.125 †	4.25
S30-16	3020	3	4.2	5.25	2	1.090	.910	5.125 †	4.25
S35	3535	3.5	12.8	6.5	3.5	1.160	2.340	6.375 \emptyset	5

Refiérase a las tablas en las páginas anteriores para ver las dimensiones de los bujes y el espacio necesario para apretar y/o aflojar los bujes.

†	+ .000 - .002
\diamond	+ .005 - .010
\emptyset	+ .001 - .003
\blacksquare	+ .000 - .005
$\star\star$	+ .010 - .010

Tipo WA


Las Mazas para Soldar Tipo W están fabricadas de acero. Tienen barrenos con y sin cuerda, barreno cónico para Buje Taper. Son muy útiles y adecuadas para soldarse en ventiladores, sprockets de acero, poleas, propulsores, agitadores, y en muchas otras piezas que deban sujetarse firmemente a un eje.

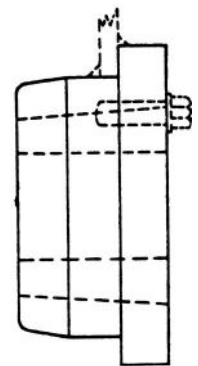

No. de Maza	Para usarse con Buje	Barreno Máx. del Buje	Peso Lb	A	B	C	D	F	G	H	J	K
WA12	1215	1.25	1.3	2.875	1.5	.375	.625	.375	2.5 †	2.375	1.875	2.625
WA16	1615	1.625	1.5	3.25	1.5	.375	.625	.375	2.875 †	2.75	2.25	3
WA25	2517	2.5	4.0	4.875	1.75	.5	.75	.375	4.375 †	4.25	3.375	4.625
WA30	3030	3	8.6	5.5	3	.75	.75	.25	5.125 †	4.813	4.125	5
WA35	3535	3.5	15	6.75	3.5	1.25	1	.375	6.25 †	5.938	5	6
WA40	4040	4	29	7.75	4	1.5	1	.375	7.25 †	6.875	5.75	7
WA45	4545	4.5	42	8.75	4.5	1.75	1	.375	8 †	7.625	6.375	8
WA50	5050	5	57	9.5	5	1.75	1	.375	8.75 •	8.375	7	8.75
WA60	6050	6	115	13.25	5	1.75	1.25	-	12.25 \star	11.875	9.25	-
WA70	7060	7	155	14.5	6	2.25	1.25	-	13.5 \star	13.25	10.25	-
WA80	8065	8	180	15.25	6.5	2.25	1.25	-	14.25 \star	14	11.25	-
WA100	10085	10	340	19.75	8.5	3.5	1.5	-	18.75 \star	18.25	14.75	-

Refiérase a las tablas en las páginas anteriores para ver las dimensiones de los bujes y el espacio necesario para apretar y/o aflojar los bujes.

†	+ .000 - .002
•	+ .000 - .003
\star	+ .000 - .004

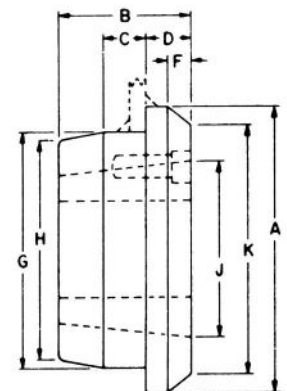

Bujes Taper Métricos y Recalibrables



Bujes Taper en Existencia con Barrenos y Cuñeros Métricos

★ Barrenos Métricos	★ Cuñeros Métricos	Número de Buje Taper			
14, 16	5 × 2.3	1008	1108	1210	
		1215	1610	1615	
18, 19 20, 22	6 × 2.8	1008	1108	1210	1215
		1610	1615	2012	2517
24	8 × 3.3	1108	1210	1215	
		1610	1615	2012	2517
25	8 × 3.3	1210	1215	1610	
		1615	2012	2517	
28, 30	8 × 3.3	1210	1215	1610	
		1615	2012	2517	3020
32	10 × 3.3	1610	1615		
		2012	2517	3020	
35	10 × 3.3	1610	1615		
		2012	2517	3020	
38	10 × 3.3	1610	1615		
		2012	2517	3020	
40, 42	12 × 3.3	2012			
		2517	3020		
45, 48	14 × 3.8	2012			
		2517	3020		
50	14 × 3.8	2517	3020		
		55	16 × 4.3	2517	3020

★ Los barrenos y cuñeros milimétricos son de acuerdo a la norma ISO R773. 1" = 25.4 milímetros.

Nota: Para otros tamaños de barrenos métricos consulte a Martin.

Bujes Taper Recalibrables sin Cuñero

Acero Sinterizado		Hierro Gris		Acero		Acero Inoxidable	
1008	.563			1008	.5	1008	.5
1108	.5			1108	.5	1108	
1210	.563			1210	.5	1210	.5
1215	.5			1215	.5	1215	
1310	.5			1310		1310	
1610	.5 1.313			1610	.5	1610	.5
1615	.5 1.313			1615	.5	1615	
2012	.5			2012	.5	2012	.5
2517	.5 1.563			2517	.5	2517	.5
		2525	2.125	2525		2525	
3020	.938 1.688	3020	.938 1.438 2.938	3020	.938	3020	.938
		3030	.938 2.438 2.938	3030		3030	
		3535	1.188 2.438 2.938	3535		3535	
		4040	1.438 3.438 3.938	4040		4040	
		4545	3.938 4.438	4545		4545	
		5050	2.438 3.938				
		6050	3.438 5.438				
		7060	3.938				
		8065	4.438				
		10085	7				
		H120100	8				

Estos tamaños se encuentran disponibles bajo pedido. Consulte a Martin para verificar disponibilidad y precio.



BUJES MST®

Instalación y Desmontaje

Los Bujes MST® se instalan y se desmontan fácilmente. Estos bujes tienen un corte a través del barril y tienen la conicidad necesaria para sujetarse al eje. La característica principal de este buje es la doble cuña (cuña interior al eje y cuña exterior a la pieza) que permite "instalaciones a ciegas".


INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que la superficie cónica del buje y la superficie interior del sprocket estén limpias y sin lubricante antiferrante.
2. Coloque el buje en el sprocket o en cualquier otra pieza Martin MST®.
3. Coloque los tornillos sin apretar en los barrenos. El buje debe permanecer suelto para que pueda deslizarse en el eje.
4. Con la cuña en el eje, deslice el sprocket hasta la posición deseada en el eje. Asegúrese que las cabezas de los tornillos queden accesibles.
5. Después de alinear el sprocket apriete los tornillos alternada y uniformemente hasta llegar al torque indicado en la "Tabla de Torques". No utilice extensiones en las llaves de tuercas. No permita que el sprocket entre en contacto con la brida del buje. Debe haber un claro entre la brida del buje y el sprocket.

PRECAUCIÓN: ESTE CLARO NO DEBE SER CERRADO.

DESMONTAJE

1. Afloje y quite los tornillos.
2. Inserte los tornillos en los barrenos de extracción.
3. Apriete los tornillos hasta que el sprocket quede suelto en el eje.
4. Quite el sprocket del eje.

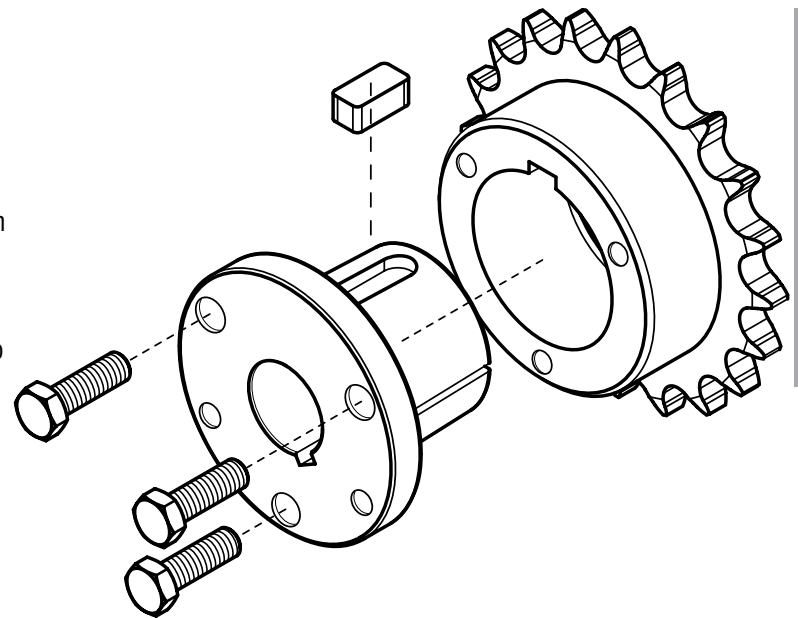

BUJES

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA: EL USO DE LUBRICANTE ANTIFERRANTE EN LAS SUPERFICIES CÓNICAS O EN LAS CUERDAS DE LOS PERNOS DURANTE EL MONTAJE PUEDE DAÑAR LAS POLEAS Y LOS SPROCKETS. ESTO ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

TABLA DE TORQUES


Tamaño del Bujes MST®	Tamaño del Tornillo	Torque lb-pulg
G	.25 x .625	95
H	.25 x .75	95
P	.313 x 1	192
Q	.375 x 1.25	348
R	.375 x 1.75	348
S	.5 x 2.25	840
U	.625 x 2.75	1680
W	.75 x 3	3000

ADVERTENCIA: Debido al riesgo de accidentes en personas o en equipos, ocasionados por el uso inadecuado de este producto, es importante que se sigan correctamente los procedimientos. Los productos deben usarse de acuerdo con la información de ingeniería especificada en este catálogo. Se deben seguir al pie de la letra los procedimientos adecuados de instalación, mantenimiento y operación. Las instrucciones arriba indicadas deben seguirse fielmente. Se deben hacer las inspecciones necesarias para tener la certeza de que el funcionamiento de estas partes sea seguro bajo las condiciones de operación dadas. Todos los productos de Transmisión de Potencia son peligrosos y deben tener guardas de protección de acuerdo a lo establecido en las regulaciones, los reglamentos y las normas de seguridad. (Refiérase a Norma ANSI B15.1.)


Bujes MST®




BUJES

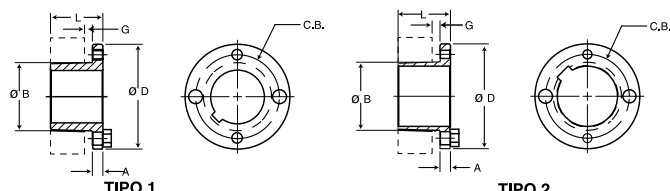


BUJES G y H

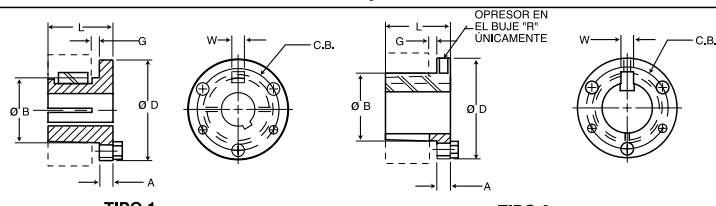

BUJES P, Q y R

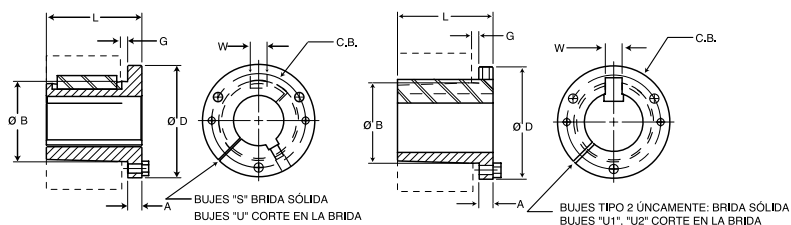

BUJES S y U

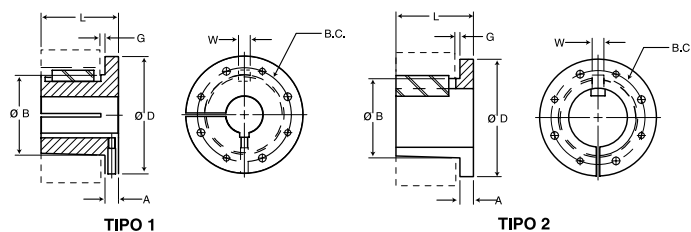

BUJES W

Especificaciones de los Bujes MST®

No. de Parte	Dimensiones							Barrenos en Existencia		Tornillos		Peso Lb (Aprox)	Torque Lb/Pulg
	D	L	A	B	G	C.B.	W	Tipo 1	Tipo 2	No.	Tamaño		
G	2	1.00	.25	1.172	.19	1.56	—	.375 - .938	1	2	.25 x .625	.5	95
H	2.5	1.25	.25	1.625	.19	2	—	.375 - 1.375	1.438 - 1.5	2	.25 x .75	.8	95
P1	3	1.94	.41	1.938	.22	2.44	.375	.5 - 1.438	1.5 - 1.75	3	.313 x 1	1.3	192
P2	3	2.94	.41	1.938	.22	2.44	.375	.75 - 1.438	1.5 - 1.75	3	.313 x 1	1.5	192
P3	3	4.44	.41	1.938	.22	2.44	.375	1.125 - 1.375	1.625	3	.313 x 1	2.0	192
Q1	4.12	2.50	.53	2.875	.22	3.38	.5	.75 - 2.063	2.125 - 2.688	3	.375 x 1.25	3.5	348
Q2	4.12	3.50	.53	2.875	.22	3.38	.5	1 - 2.063	2.125 - 2.625	3	.375 x 1.25	4.5	348
Q3	4.12	5.00	.53	2.875	.22	3.38	.5	1.375 - 2.063	2.125 - 2.5	3	.375 x 1.25	5.5	348
R1	5.38	2.88	.62	4	.25	4.62	.75	1.125 - 2.813	2.875 - 3.75	3	.375 x 1.75	7.5	348
R2	5.38	4.88	.62	4	.25	4.62	.75	1.375 - 2.813	2.875 - 3.625	3	.375 x 1.75	11.0	348
S1	6.38	4.38	.75	4.625	.31	5.38	.75	1.688 - 3.188	3.25 - 4.25	3	.5 x 2.25	13.5	840
S2	6.38	6.75	.75	4.625	.31	5.38	.75	1.875 - 3.188	3.25 - 4.188	3	.5 x 2.25	19.0	840
U0	8.38	5.25	1.06	6	.44	7	1.25	2.375 - 3.063	—	3	.625 x 2.75	30.0	1680
U0	8.38	4.94	.75	6	.44	7	1.25	3.25 - 4.25	4.375 - 5.5	3	.625 x 2.75	27.0	1680
U1	8.38	7.12	1.06	6	.44	7	1.25	2.375 - 4.25	4.375 - 5.5	3	.625 x 2.75	40.0	1680
U2	8.38	10.12	1.06	6	.44	7	1.25	2.438 - 4.25	4.375 - 5	3	.625 x 2.75	50.0	1680
W1	12.5	8.25	1.44	8.5	.44	10	1.25	3.375 - 6.188	6.25 - 7.438	4	.75 x 3	104.0	3000
W2	12.5	11.25	1.44	8.5	.44	10	1.25	3.375 - 6.188	6.25 - 7.438	4	.75 x 3	133.0	3000

La conicidad es de .75° por pie.


Todas las dimensiones son en pulgadas, a menos que se especifiquen otras unidades.

Los bujes son de hierro colado, hierro dúctil, acero sinterizado o de acero. Consulte a Martin para saber el material de construcción del buje de su interés.


También tenemos disponibles Bujes MST® con barrenos métricos.




Mazas para Soldar MST®

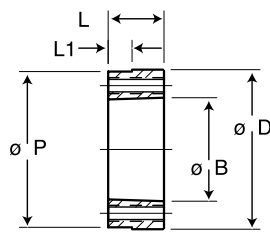


CONICIDAD de 3/4" POR CADA PIE EN DIÁMETRO

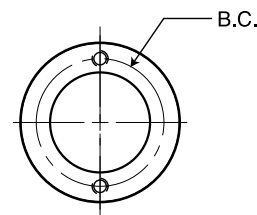

MAZAS H

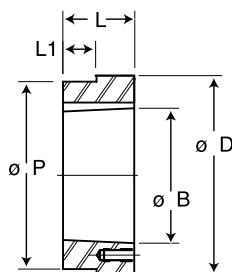

MAZAS P, Q, R, S y U

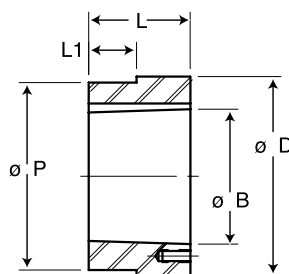

MAZAS W

BUJES

Especificaciones de Mazas de Acero

No. de Parte	Para Buje	Dimensiones									Barrenos		Peso en Libras
		D	L	P	L1	B	K	C.B.	W	a°	No.	Tamaño	
HH1	H	2.5	.88	2.375	.174	1.621	—	2	—	—	2	.25 – 20	.6
HCH1	H	2.5	.88	2.375	.625	1.621	—	2	—	—	2	.25 – 20	.7
HP1	P1	3.0	1.31	2.875	.292	1.938	1.094	2.438	.375	60	3	.313 – 18	1.4
HCP1	P1	3.0	1.31	2.875	1	1.938	1.094	2.438	.375	60	3	.313 – 18	1.1
HP2	P2	3	2.31	2.875	1.1	1.938	1.094	2.438	.375	60	3	.313 – 18	2.5
HQ1	Q1	4.5	1.75	4.375	.709	2.875	1.562	3.375	.5	60	3	.375 – 16	4.4
HCQ1	Q1	4.5	1.75	4.375	1.25	2.875	1.562	3.375	.5	60	3	.375 – 16	4.4
HQ2	Q2	4.5	2.75	4.375	1.606	2.875	1.562	3.375	.5	60	3	.375 – 16	6.9
HR1	R1	5.75	2.00	5.625	.709	4	2.188	4.625	.75	60	3	.375 – 16	7.3
HR2	R2	5.75	4.00	5.625	1.606	4	2.188	4.625	.75	60	3	.375 – 16	15.4
HS1	S1	6.75	3.31	6.5	.946	4.625	2.562	5.375	.75	60	3	.5 – 13	17.3
HS2	S2	6.75	5.69	6.5	2.963	4.625	2.562	5.375	.75	60	3	.5 – 13	30.4
HU0	U0	8.5	3.75	8.25	2	6	3.25	7	1.25	60	3	.625 – 11	32.0
HU1	U1	8.5	5.62	8.25	2.963	6	3.25	7	1.25	60	3	.625 – 11	44.6
HU2	U2	8.5	8.62	8.25	6.016	6	3.25	7	1.25	60	3	.625 – 11	69.0
HW1	W1	12.5	6.38	12.25	2.963	8.5	4.562	10	1.25	22.5	4	.75 – 10	130.0

La conicidad es de .75" por pie.

Todas las dimensiones son en pulgadas, a menos que se especifiquen otras unidades.

Bujes QD y MST® con Rodamiento





BUJES



Los Bujes Martin con rueda loca han sido diseñados para adaptarse a poleas, sprockets, poleas de tiempo y otros productos que usen los bujes QD y MST. Están equipados con dos rodamientos de bolas, grado motor eléctrico, sellado (lubricación permanente), montado en un perno soporte. El perno soporte y las dos tuercas de sujeción tienen acabado galvanizado.

Para instalarlo se desliza el eje roscado en un barreno hecho en la estructura soporte y se aprieta la contratuerca.

Las poleas, los sprockets y otras piezas pueden ser desensamblados sin quitar el Buje. Están disponibles en los tamaños abajo indicados. El paquete incluye los accesorios necesarios para el montaje y las instrucciones de instalación.

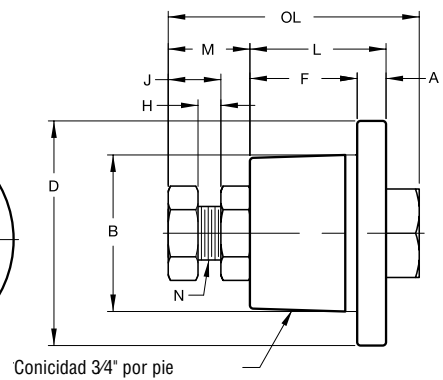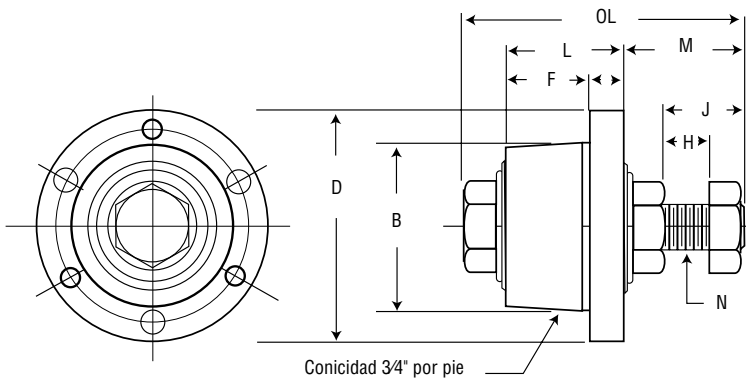

QD - Capacidad de Carga Radial (lb) 2500 Horas de Vida de Servicio

No. de Parte	RPM				
	100	500	1000	1200	1800
SH-BB	1260	740	580	540	480
SD-BB	1740	1020	800	760	660
SK-BB	2370	1360	1070	1000	880
SF-BB	2550	1500	1180	1100	980
E-BB	4640	2720	2140	2020	1780

Temperatura de operación:
-40°F (-4.44°C) mínimo a + 248°F (120°C) máximo.

MST® - Capacidad de Carga Radial (lb) 2500 Horas de Vida de Servicio

No. de Parte	RPM				
	100	500	1000	1200	1800
H-BB 1/2	1411	825	655	616	538
P1-BB 5/8	1752	1024	813	765	668
Q1-BB 3/4	2344	1371	1088	1024	894
Q1-BB 1	2555	1494	1186	1116	975

Temperatura de operación:
-40°F (-4.44°C) mínimo a + 248°F (120°C) máximo.

No. de Parte	Dimensiones									
	A	B	D	F	H	J	L	M	N	OL
SH-BB	.438	1.871	2.688	.75	.625	.938	1.313	1.313	.438	3.063
SD-BB	.5	2.187	3.188	1.25	.688	.688	1.813	1.563	.625	3.875
SK-BB	.563	2.812	3.875	1.25	.75	.813	1.938	1.75	.75	4.563
SF-BB	.563	3.125	4.625	1.25	.75	.938	2.063	2.125	.875	5
E-BB	.75	3.834	6	1.625	1.438	2.188	2.625	3.188	1.375	6.875
H-BB 1/2	.25	1.625	2.5	1	.375	1.063	1.25	1	.5	2.563
P1-BB 5/8	.406	1.937	3	1.531	.531	.922	1.938	1.313	.625	3.641
Q1-BB 3/4	.531	2.875	4.125	1.938	.313	.781	2.5	1.25	.75	4.219
Q1-BB 1	.531	2.875	4.125	1.938	.281	.891	2.5	1.5	1	4.609